

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH, Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
 Besichtigung 10.10.2023

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

**Vorgeschriebene Service-Interwalle überschritten, dadurch Verlust der uneingeschränkten Herstellergarantie.**

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.08.2019	Letzte Zulassung	22.08.2019
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona Style / Style-Paket Elektro 2WD	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHK381GFKU035518	HSN / TSN	8252 / AIO
DAT Europa-Code®	013450330150002	DAT Marktindex	DE002 5921
Km-Stand abgelesen	148092	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2024
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	28
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Rot / Metallic / Y2R / Rot		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 ZR 17 98 W	Nexen / Nfera Primus	S/O	6 mm
rechts	215 / 55 ZR 17 98 W	Nexen / Nfera Primus	S/O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Nexen / N Fera SU1	S/O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Nexen / N Fera SU1	S/O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrer-Informationssystem (Display 4,2 Zoll), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Leseleuchte, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB), Radstand 2600 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheits-Paket, Sicht-Paket, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System KRELL, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung


## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 11.07.2023 bei Kilometerstand 144.254

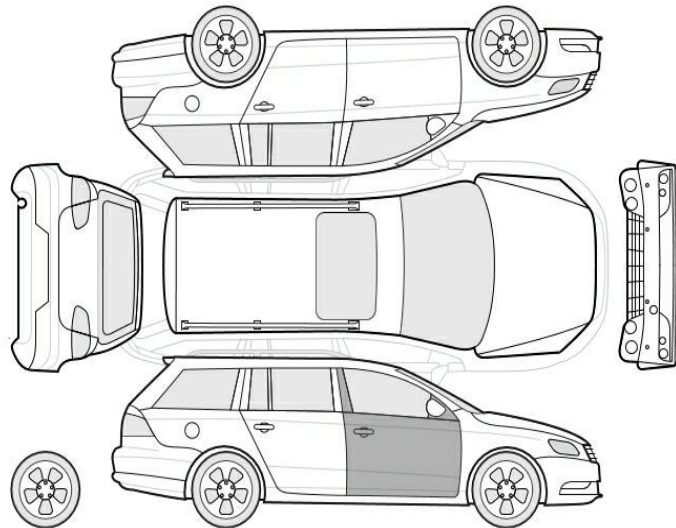**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Kofferraumklappe , verkleidung gebrochen, erneuern (Bild 8, 9)
2. Tierverschiss im Motorraum, erneuern (Bild 10, 11, 12)
3. Spoilerlippe, zerkratzt, erneuern (Bild 13)
4. Stoßfänger vorne, Zierleiste rechts, deformiert, erneuern (Bild 14)
5. Stoßfängerverkleidung hinten verschoben, Lackierung gestaucht, Kunststoffteil zerkratzt, erneuern (Bild 15, 16)
6. Verlust der uneingeschränkten Herstellergarantie.
7. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 7)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

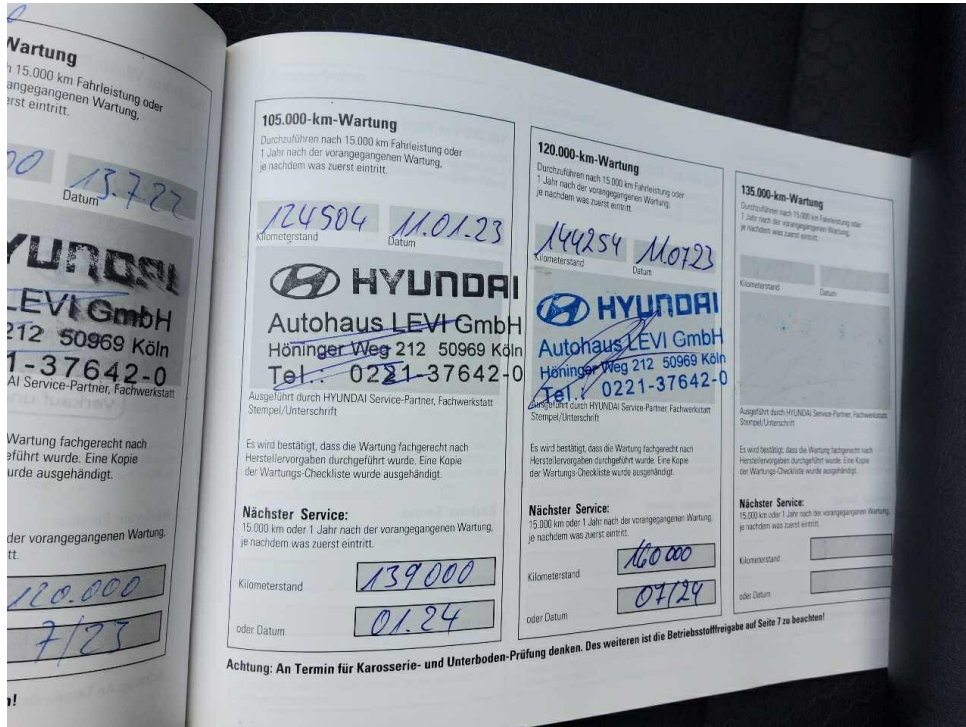


Bild 5 : Wartungsnachweise



Bild 6 : Wartungsnachweise



Bild 7 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 8 : Kofferraumklappe , verkleidung gebrochen



Bild 9 : Kofferraumklappe , verkleidung gebrochen

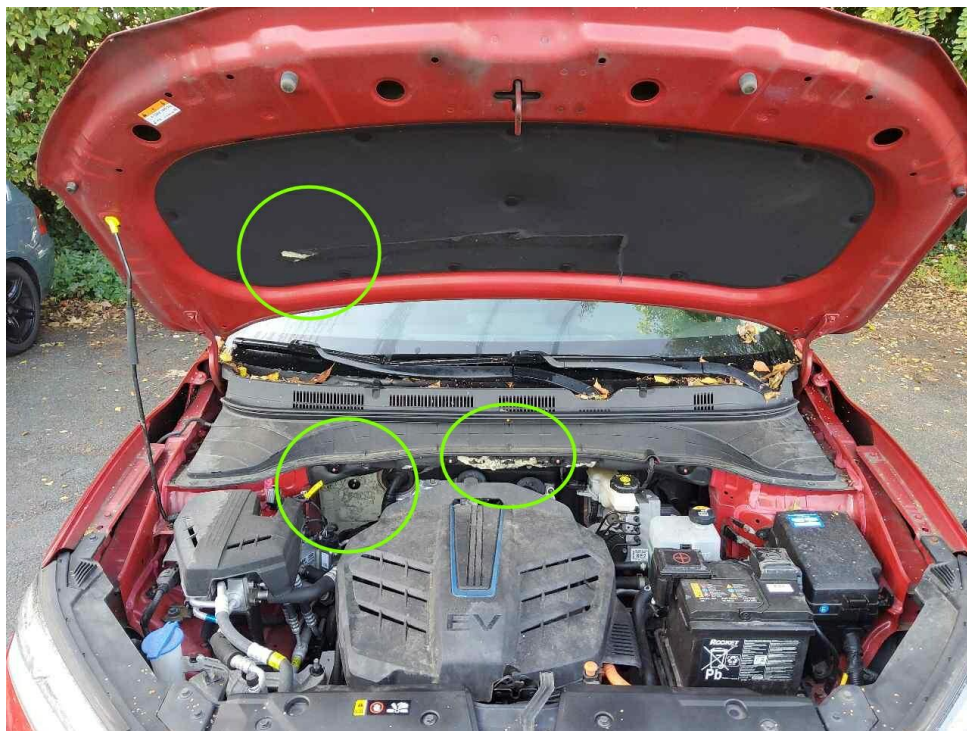


Bild 10 : Tierversiss im Motorraum





Bild 11 : Tierversbiss im Motorraum

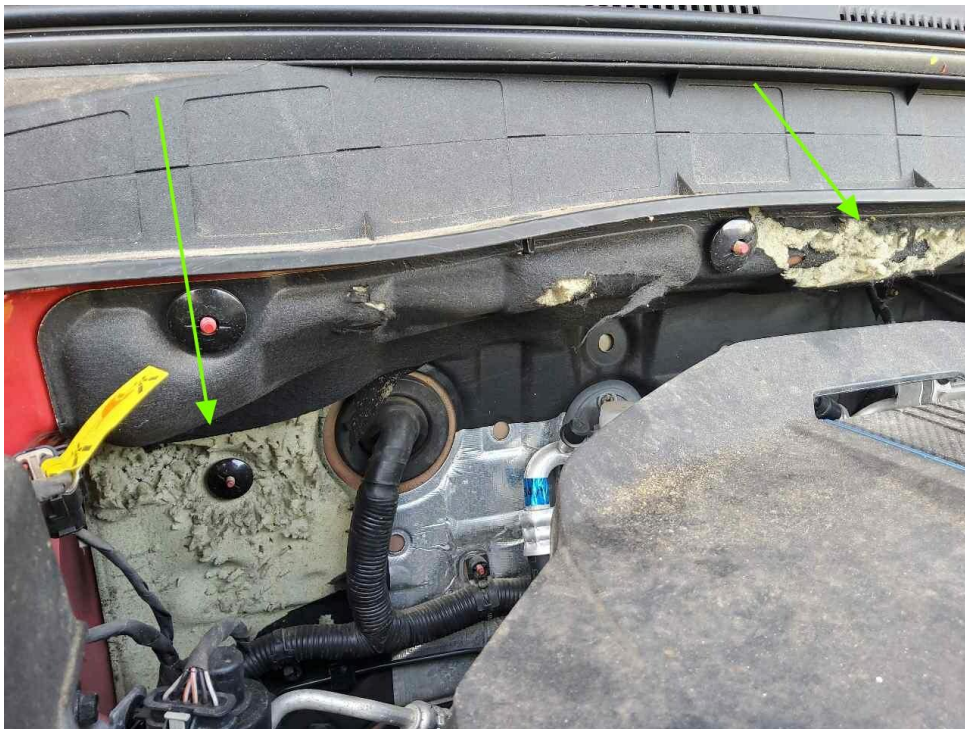


Bild 12 : Tierversbiss im Motorraum



Bild 13 : Spoilerlippe, zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger vorne, Zierleiste rechts, deformiert



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung hinten verschoben, Lackierung gestaucht, Kunststoffteil zerkratzt



Bild 16 : Stoßfängerverkleidung hinten verschoben, Lackierung gestaucht, Kunststoffteil zerkratzt

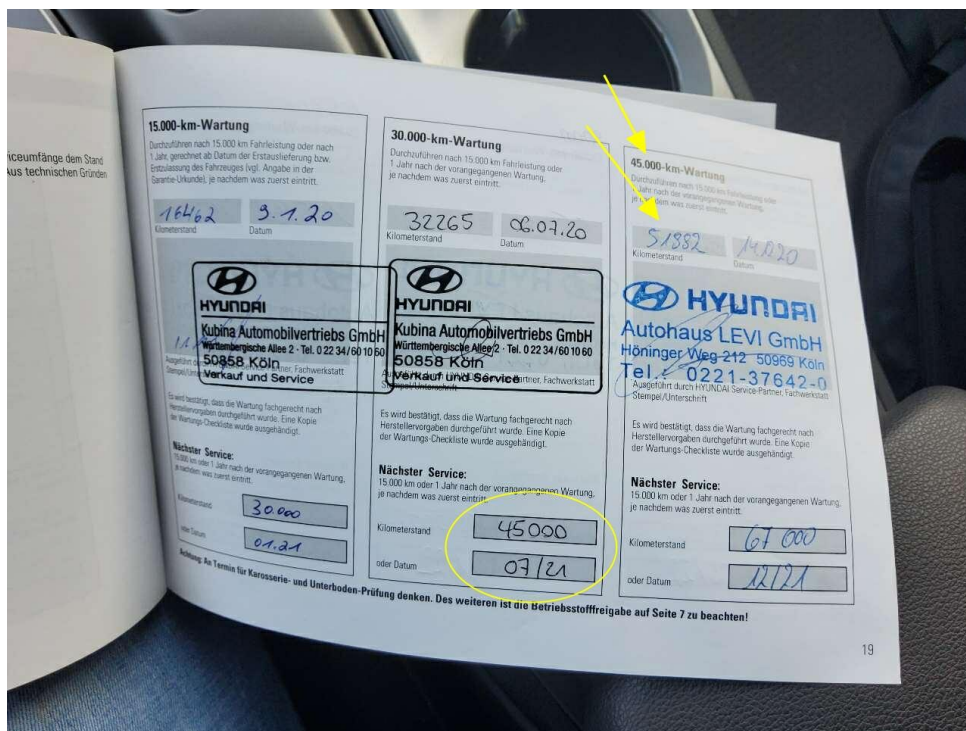


Bild 17 : Verlust der uneingeschränkten Herstellergarantie, dadurch